

Montageanleitung

Unterputzgehäuse

Lorenz

Allgemeine Hinweise:

1. Achten Sie beim Einbau auf die Durchflussrichtung (Pfeil auf dem Gehäuse)
2. Montieren Sie das Gehäuse nicht in Zirkulationsleitungen.
3. Spannen Sie das Gehäuse nur an den Anschlussstutzen ein.
4. Fetten Sie die dem Zähler zugewandte Planfläche der neuen Formdichtung mit Armaturenfett leicht ein, legen Sie die Formdichtung mit der Profilseite in die Nut des Unterputzgehäuses. Drücken Sie die Formdichtung mit dem Finger in die vorgesehene Nut ein. **Achten Sie unbedingt auf die richtige Einbaulage und korrekten Sitz!**
5. Verschrauben Sie den Blinddeckel dicht. **Achtung!** Nicht gewaltsam verschrauben – kein Fett verwenden.
6. Spülen Sie nach Fertigmontage alle Leitungen und prüfen Sie das Gehäuse auf Dichtheit.
7. Stecken Sie die Einputzhilfe fest auf und beachten Sie die angebrachten Markierungen bezüglich der Einbautiefe.

Besondere Hinweise bei Lötanschluss:

1. Entfernen Sie vor dem Löten die Formdichtung und schrauben Sie den Blinddeckel (3) wieder ein. Das Gehäuse darf nur mit eingeschraubtem Blinddeckel gelötet werden.
2. Erhitzen Sie das Gehäuse nicht über 730° C.

Warten Sie vor Einlegen der Formdichtung (siehe Allgemeine Hinweise, Punkt 4) bis das Gehäuse nach dem Lötvorgang abgekühlt ist.

ACHTUNG!
Es ist unbedingt auf spannungsfreien Einbau zu achten!
Gewährleistung nur bei nachgewiesener Beachtung dieser Vorschriften.